


牛越地区空間線量率（平均）

玄関前

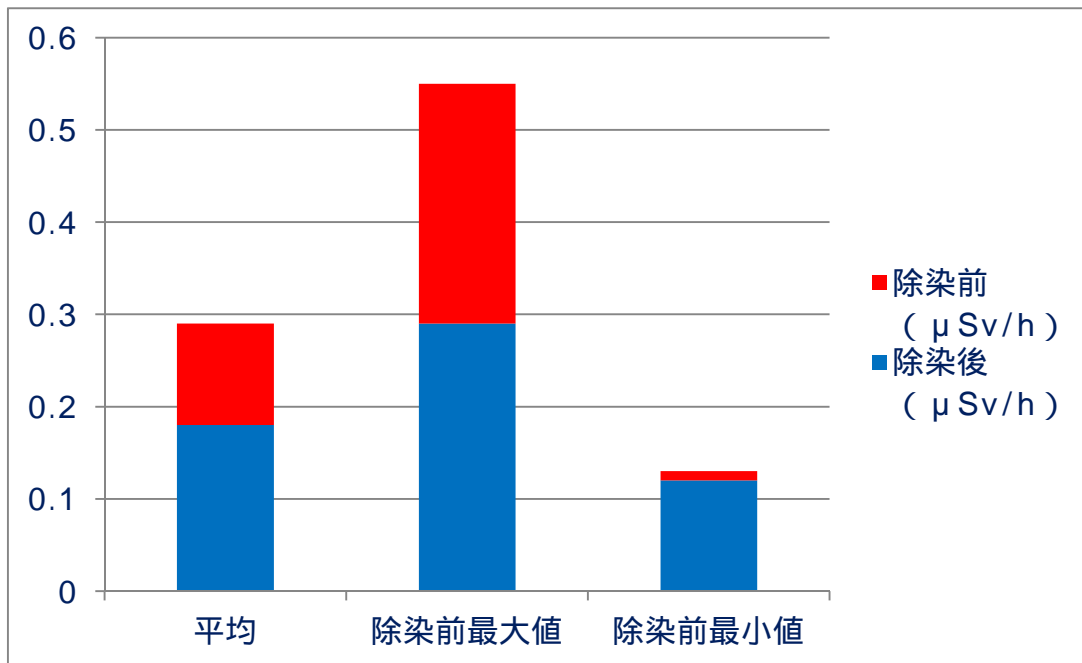


	除染前 (μSv/h)	除染後 (μSv/h)	低減率 (%)	測定点の数 (点)
平均	0.29	0.18	37.9	224
除染前最大値	0.55	0.29	47.3	
除染前最小値	0.13	0.12	7.7	

・ 除染により、空間線量率が除染前と比較して平均で 37.9%低下しました。

牛越地区表面計数率（平均）


屋根・雨樋

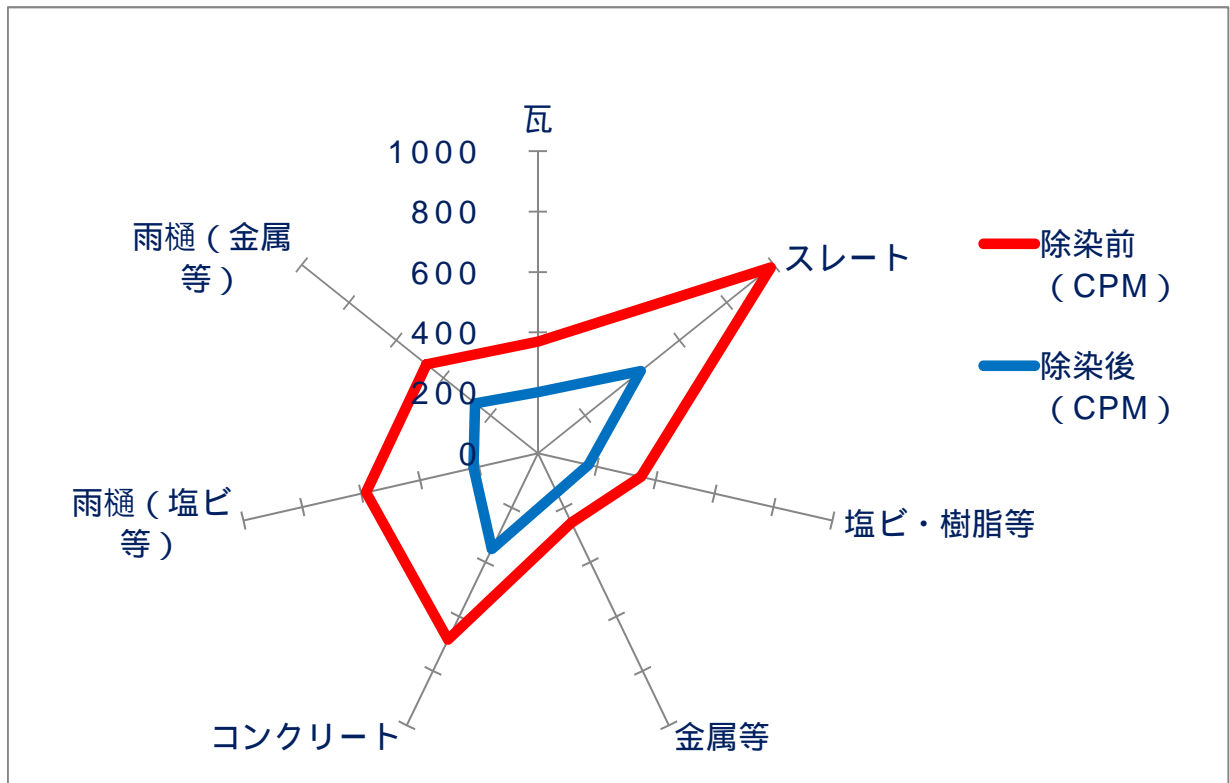

	除染前 (CPM)	除染後 (CPM)	低減率 (%)	測定点の数 (点)
瓦	370	202	45.2	165
スレート	986	436	55.8	4
塩ビ・樹脂等	350	172	50.9	186
金属等	256	144	43.7	363
コンクリート	685	352	48.7	7
雨樋（塩ビ等）	584	219	62.5	419
雨樋（金属等）	472	265	43.9	33


・金属素材や樹脂素材のように表面が滑らかな物は、除染前でも表面計数率が低い傾向にあります。

雨樋下・軒下

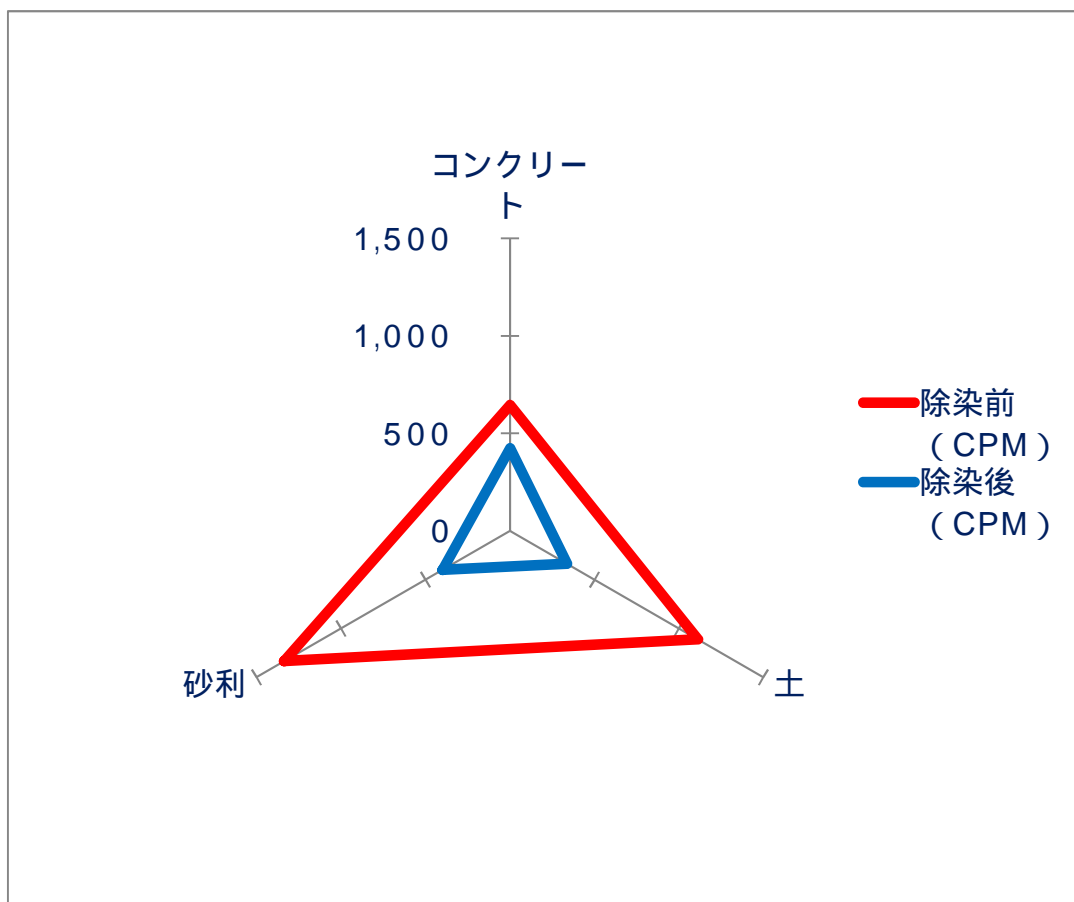


	除染前 (CPM)	除染後 (CPM)	低減率 (%)	測定点の数 (点)
コンクリート	645	424	34.3	472
土	1,113	338	69.7	107
砂利	1,336	399	70.1	355

庭・屋敷林

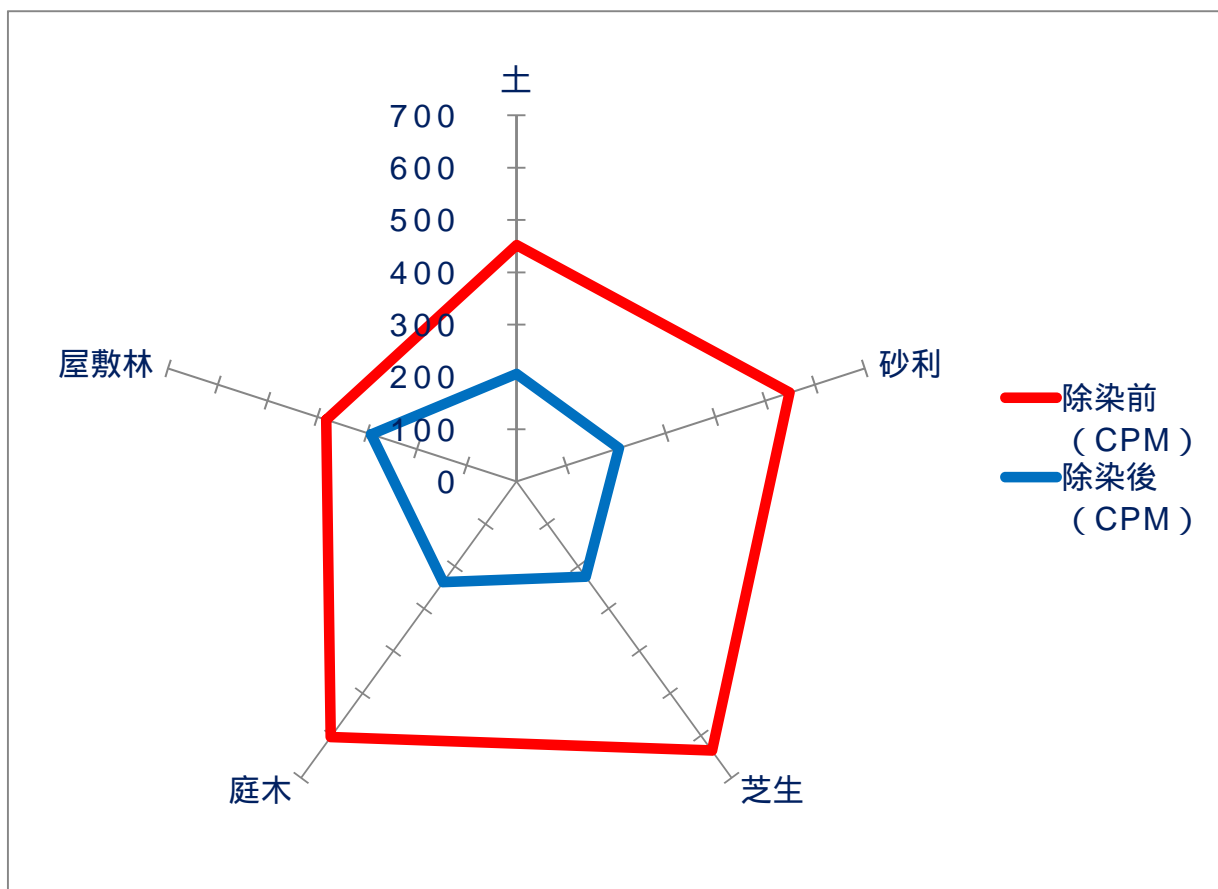


	除染前 (CPM)	除染後 (CPM)	低減率 (%)	測定点の数 (点)
土	452	206	54.4	83
砂利	549	206	62.5	249
芝生	636	225	64.6	24
庭木	604	238	60.7	247
屋敷林	382	292	23.6	17

舗装面

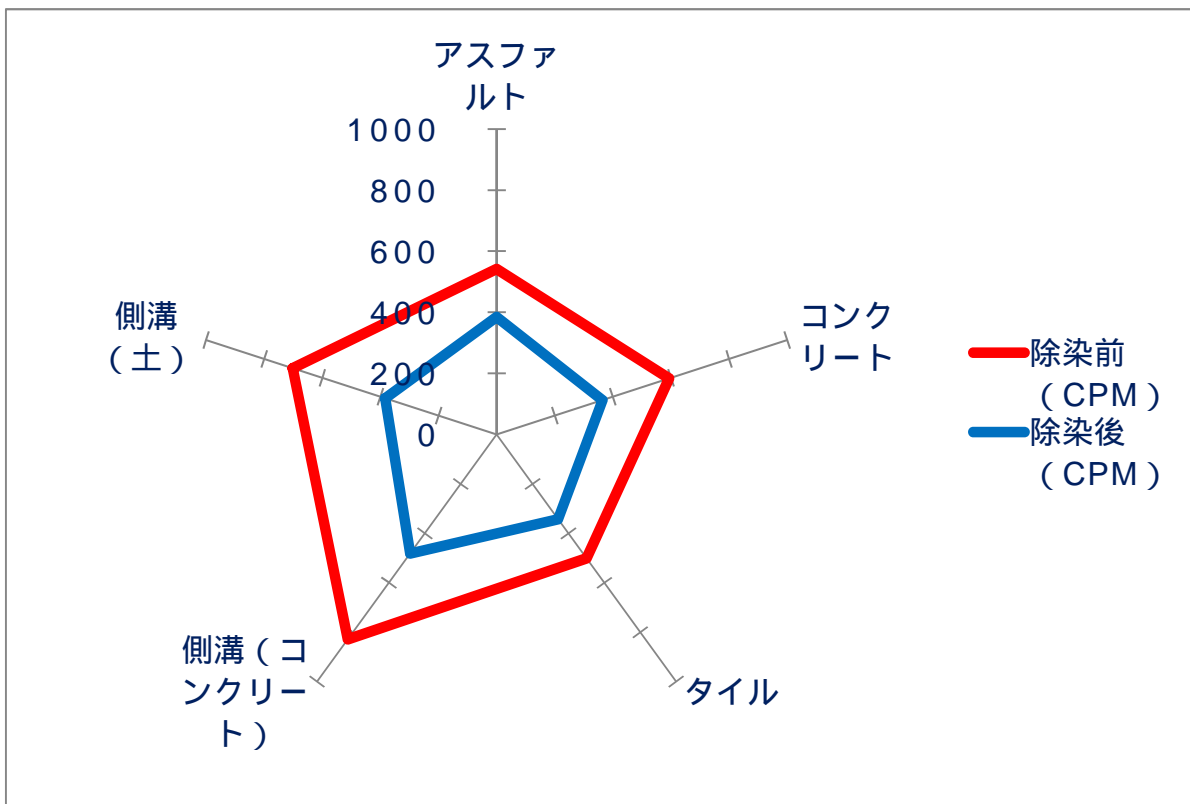

	除染前 (CPM)	除染後 (CPM)	低減率 (%)	測定点の数 (点)
アスファルト	542	384	29.1	57
コンクリート	594	364	38.7	214
タイル	501	343	31.6	24
側溝 (コンクリート)	828	482	41.8	41
側溝 (土)	702	384	45.3	14

道路

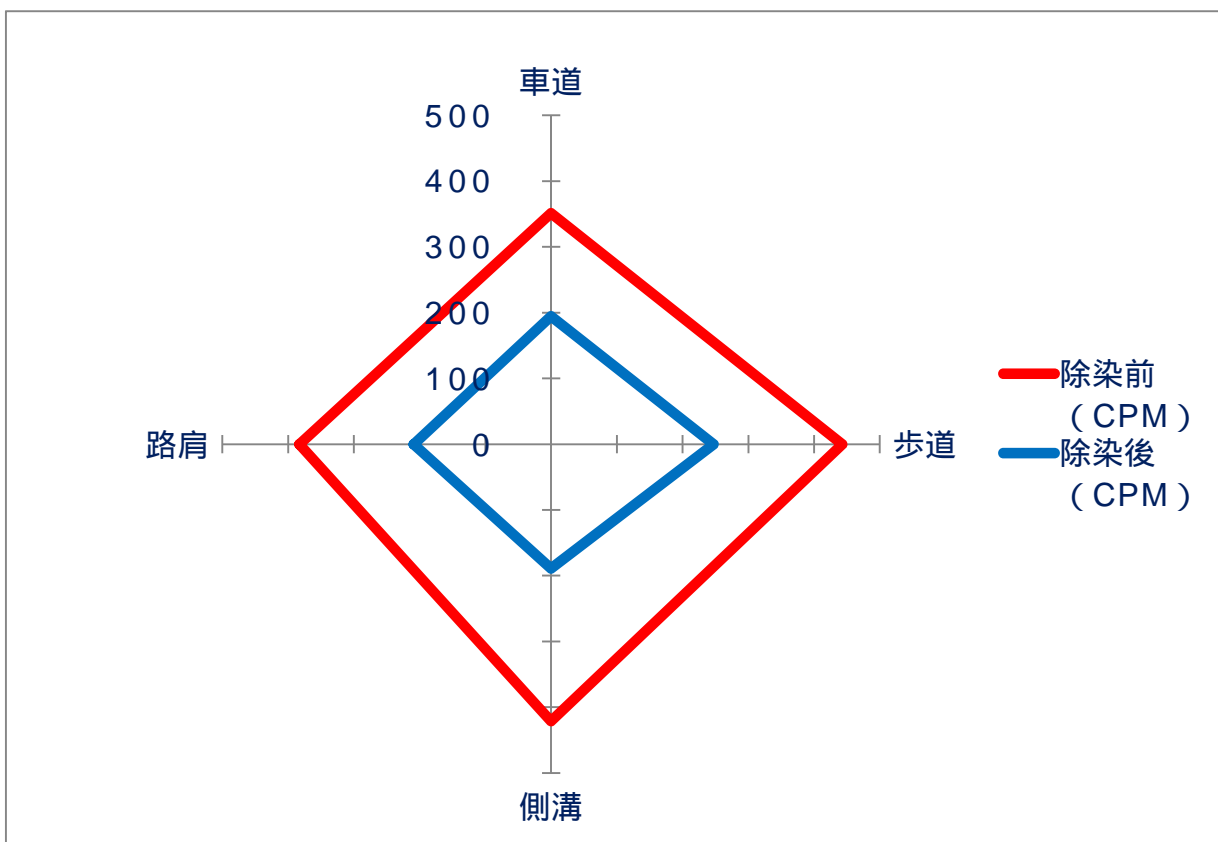

	除染前 (CPM)	除染後 (CPM)	低減率 (%)	測定点の数 (点)
車道	351	194	44.7	132
歩道	443	247	44.2	135
側溝	421	189	55.1	166
路肩	383	209	45.4	264